




ETH6045CE 使用说明书

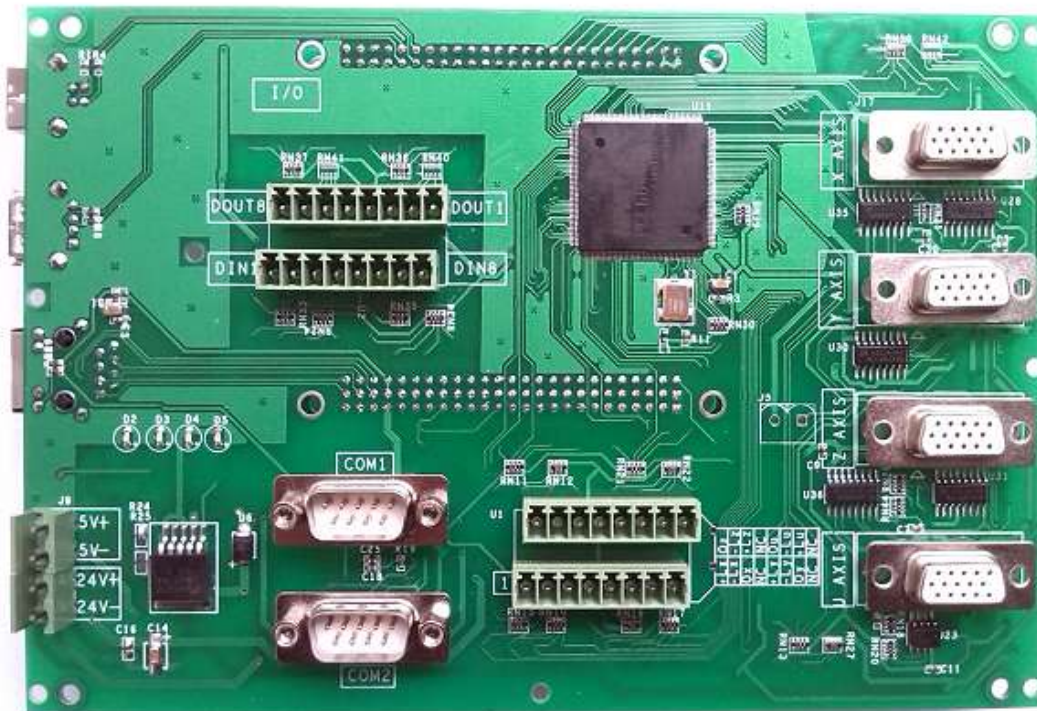




目录

ETH6045CE 使用说明书	1
一.简介	3
二.接口说明	4
电源接口	4
以太网口	4
USB 主口	4
USB 从口	4
RS232 串口	5
四个轴脉冲接口	5
四个轴限位原点接口	6
输入输出接口	6
三.尺寸(单位: mm)	7
四.二次开发 DLL 库函数	7
五.二次开发 DEMO 介绍.....	19



一.简介

ETH6045CE 型运动控制器，是嵌入式工控机（ARM 架构）与运动控制器相结合，软硬件一体化方案，软件操作系统采用 **WINCE6.0 实时操作系统**，硬件采用高端 ARM 架构工控机与专用运动芯片方式。

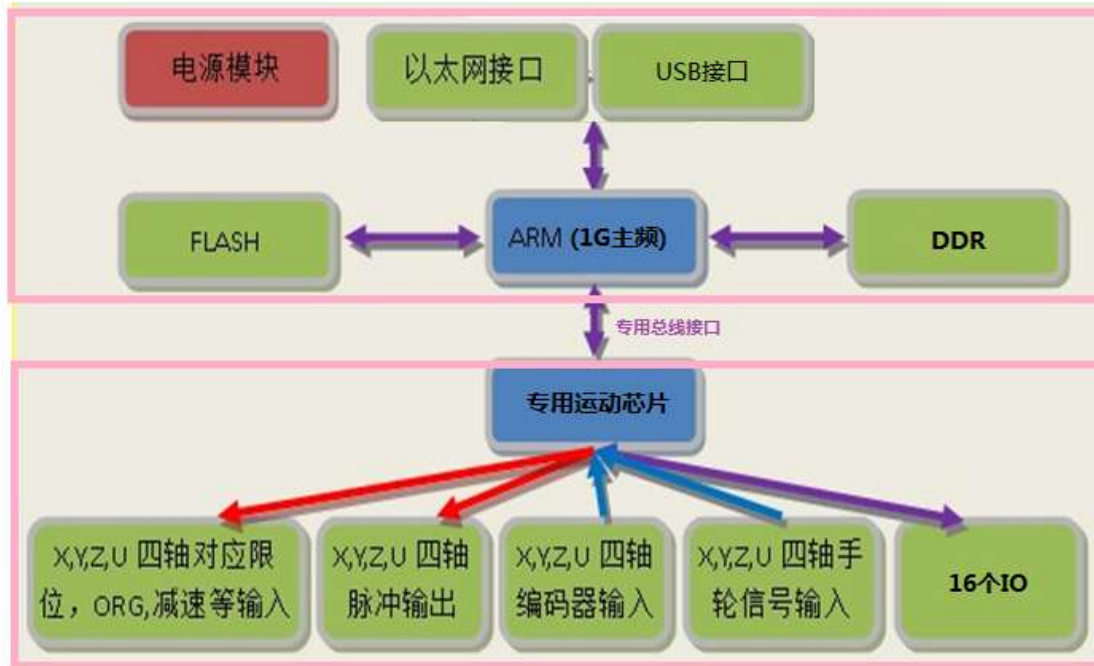

嵌入式工控机参数：

处理器主频：1G Hz

内存：1G（DDR2）

闪存：512M

运动控制器（专用运动芯片）参数：

控制轴数：4 轴

脉冲输出最大频率：6.5Mbps

加减速：支持 S 曲线加减速和 T 型加减速

插补控制：任意 2~4 轴直线插补、圆弧插补

其他特性：

- 带 4 个编码器计数器可用于实现全闭环或“速度模式（脉冲方向）”
- 动作中的速度以及目标位置变更
- 4 个轴可以同时做 2 组不同的直线运动或 1 组直线运动+1 组圆弧运动



二.接口说明

电源接口



控制器由**隔离**的直流 5V（不小于 15 瓦）和 24V（不小于 100 瓦）电源供电。
推荐电源品牌：台湾明纬。

以太网口

以太网口速度为 100M，满足各种应用。在 WINCE6.0 系统中，默认 IP 地址为 192.168.1.230.客户可自行修改 MAC 地址和 IP 地址，方便局域网中多卡同时使用的场合。



USB 主口


用于连接 U 盘，USB 鼠标，USB 键盘。扩展控制器的相关功能。

USB 从口

用于连接 PC 机,下载文件，调试 WINCE 软件。




RS232 串口

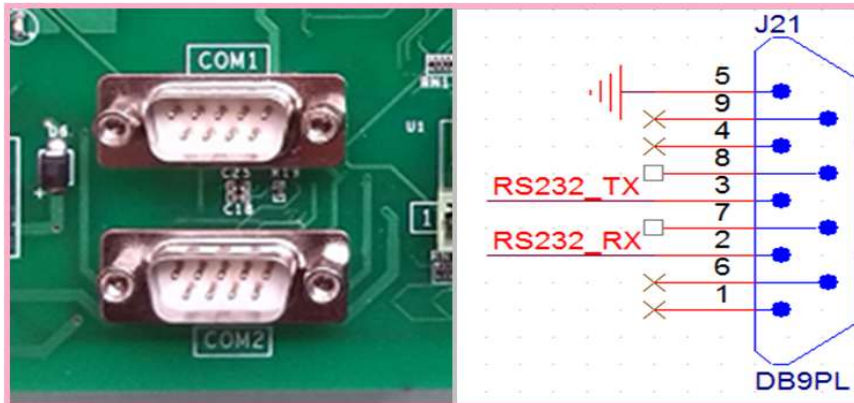

RS232 串口（三线串口）用于连接其他串口模块或 PC 电脑，作为扩展接口使用。与 PC 电脑相连时使用串口交叉线。

四个轴脉冲接口

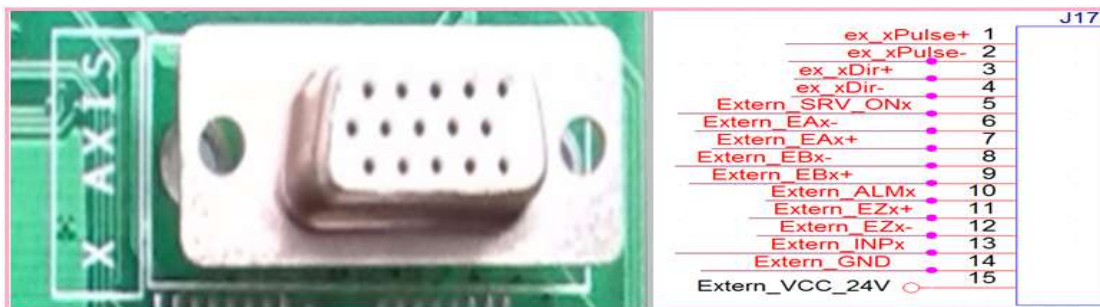


该接口使用三排 DB15 接口。引脚定义如图。

引脚编号	引脚名称	方向	备注
1	ex_xPulse+	输出	脉冲+输出，接入电机驱动器
2	ex_xPulse-	输出	脉冲-输出，接入电机驱动器
3	ex_xDir+	输出	方向+输出，接入电机驱动器
4	ex_xDir-	输出	方向-输出，接入电机驱动器
5	Extern_SRV_ONx	输出	伺服使能，用于接入电机驱动器
6	Extern_EAx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 A-
7	Extern_EAx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 A+
8	Extern_EBx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 B-
9	Extern_EBx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 B+
10	Extern_ALMx	输入	伺服驱动器输出的报警
11	Extern_EZx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 Z+
12	Extern_EZx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 Z-
13	Extern_INPx	输入	伺服驱动器编码器输出的到位信号
14	Extern_GND	输出	24V-输出，用于接入伺服驱动器
15	Extern_VCC_24V	输出	24V+输出，用于接入伺服驱动器




四个轴限位原点接口

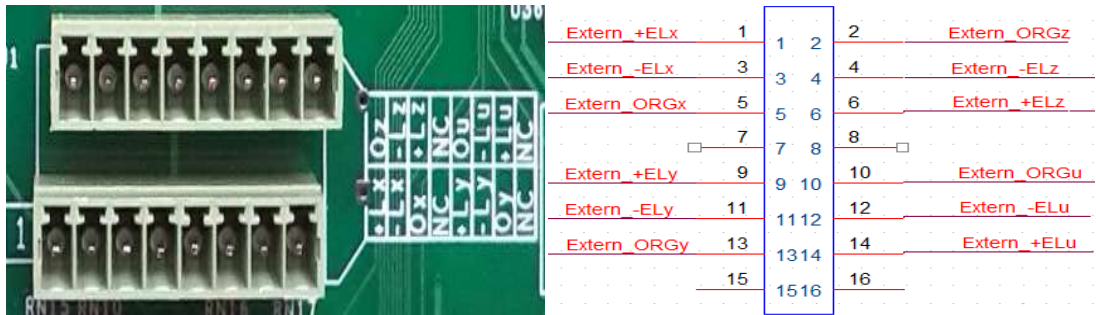


四个轴 XYZU，每个轴 3 个信号：正限位(Extern_+ELx)，负限位(Extern_-ELx)，原点(Extern_+ORGx)。使用 3.81mm 间距端子排座。

输入输出接口

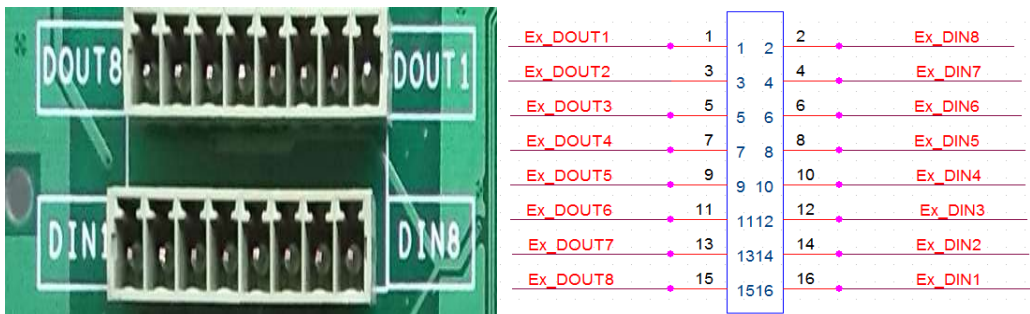


输入输出各 8 路，全光耦隔离，示意图如下。使用 3.81mm 间距端子排座。

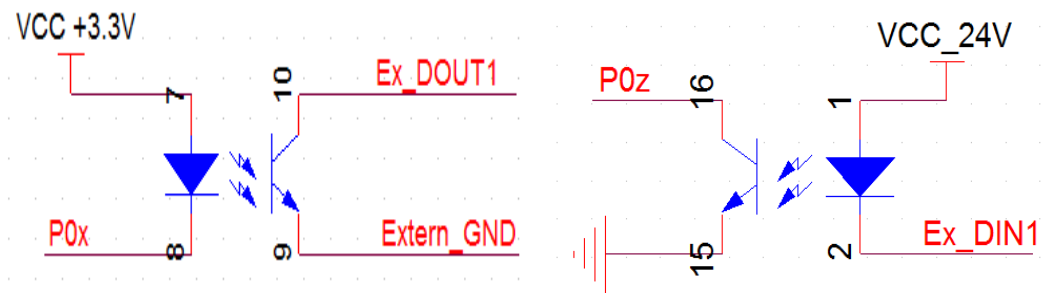



三.尺寸(单位: mm)

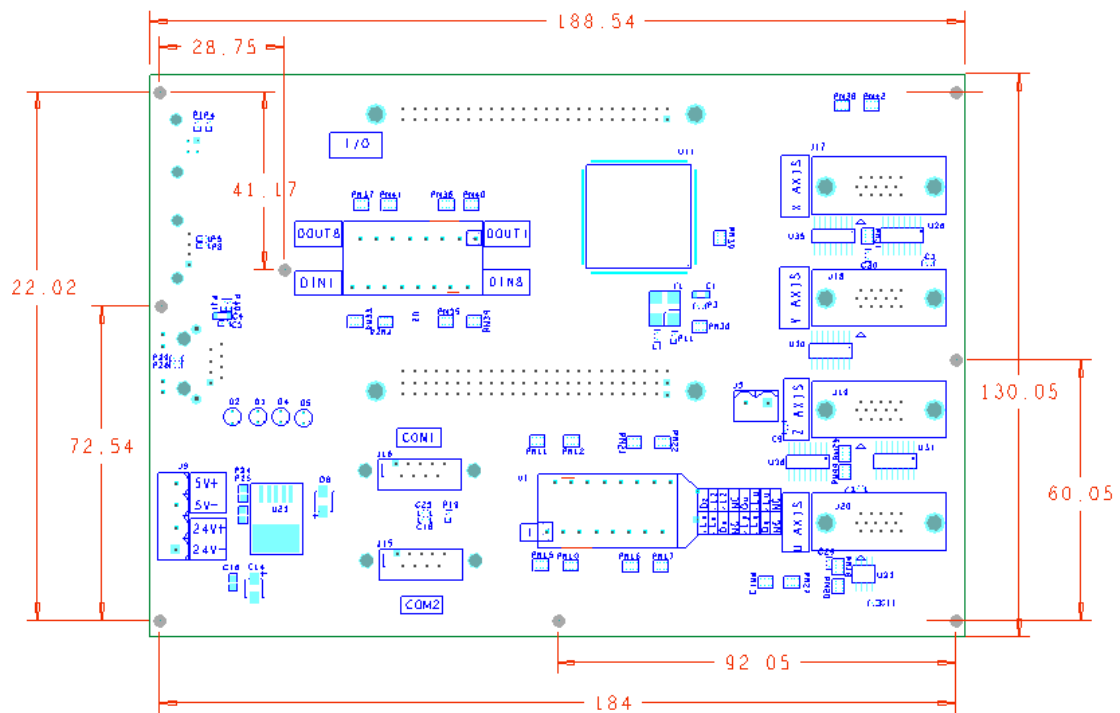

如上图 PCB 板尺寸为 188.54 x 130.05mm。

四.二次开发 DLL 库函数

为二次开发提供的 dll 库可以用于 VB,VC 的工程中。函数列表如下

函数名称	说明
C45CE_CardInit	
C45CE_CardClose	
C45CE_set_pulse_outmode	
C45CE_set_profile	
C45CE_pmove	
C45CE_check_done	
C45CE_change_speed	
C45CE_reset_target_position	
C45CE_vmove	
C45CE_decel_stop	
C45CE_sudden_stop	
C45CE_set_HOME_PIN_logic	
C45CE_config_home_mode	
C45CE_home_move	
C45CE_line2	
C45CE_line3	



C45CE_line4	
C45CE_axis_io_status	
C45CE_Get_DebugStatus	
C45CE_get_position	
C45CE_set_position	
C45CE_rel_arc_move	
C45CE_set_backlash	
C45CE_write_outbit	
C45CE_read_inbit	
C45CE_handwheel_move	
C45CE_counter_config	
C45CE_get_encoder	
C45CE_set_encoder	
C45CE_Bline2	
C45CE_set_AGPIO	

```

//! 初始化函数，使用其它函数之前调用
//! 返回值：
//!      0      -----   成功
//!      1      -----   没找到控制卡(无运动器件)
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_CardInit(void);/*= NULL*/
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_CardClose(int iLaserOnDelayUs);
// 脉冲输出模式设置 ，该函数如果不调用outmode=0 ，如果要某轴反向
outmode=2。
//! 脉冲/方向 ，还是双脉冲，脉冲/方向模式 可以通过设置参数来反向
//! 参数： axis 取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      outmode 取值0~5 与雷泰相同含义
//! 返回值：
//!      0      -----   成功
//!      1      -----   不支持的模式
//!      2      -----   axis 参数输入不正确
//!
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_pulse_outmode(u16 axis, u16
outmode );

//梯形速度曲线设置函数
//! 功能：设定梯形速度曲线的起始速度、运行速度、加速时间、减速时间
//! 参数： axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      Max_Vel: 运行速度，或简称为高速 ,单位pps
//!      acc: 加速时间，单位秒
//!      dec: 减速时间，单位秒
//!      BacklashSpeed: 间隙补偿速度，单位pps
//! 返回值：

```




```

//!      0      -----      成功
//!      1      -----      不支持的模式
//!      2      -----      axis 参数输入不正确
//EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel,
double acc, double dec);
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel,
double acc, double dec,UINT32 BacklashSpeed); //=500

//梯形速度曲线 位移控制函数(定长运动)
//! 功能: 让指定轴作点位运动
//! 参数:  axis:  轴号,取值0,1,2,3  分别对应X,Y,Z,U轴
//!      Dist:  运动距离 (Distance)
//!      posi_mode:  坐标模式, 相对位移为 0, 绝对位移为 1。
//!
//! 返回值:
//!      0      -----      成功
//!      1      -----      不支持的模式
//!      2      -----      axis 参数输入不正确
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_pmove(u16 axis, int Dist, u16 posi_mode );

//!功能: 检测指定轴的运动状态, 是运行还是停止。
//!参数: axis: 轴号,取值0,1,2,3  分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值:
//!      0  表示指定轴正在运行
//!      1  表示指定轴停止运行
//!      2  表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_check_done(u16 axis);

//!功能: 单轴运行中改变当前运行速度(速度正在改变时不要调用此函数)
//!      当指定轴在作连续运动时, 调用此函数可以改变当前的运动速度, 并
立即按所指定的
//!      速度连续运行
//!参数:
//!      Axis: 轴号
//!      Curr_Vel: 新的运动速度
//!返回值:
//!      0  表示成功
//!      1  无意义
//!      2  表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_change_speed(u16 axis,U32 Curr_Vel);

//!功能: 改变目标位置
//!      在运动中改变目标位置。若目标位置比当前位置远,则继续向前运动,
到达新目标位置

```



```
//!          后，停止脉冲输出；若目标位置比当前位置近，控制卡将先停止当前运动，然后向反方
```

```
//!          向运动至目标位置
```

```
//!参数：
```

```
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
```

```
//!      dist: 新的目标位置值
```

```
//!返回值：
```

```
//!      0 表示成功
```

```
//!      1 无意义
```

```
//!      2 表示轴参数错误
```

```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_reset_target_position(u16 axis,int dist);
```

```
//!功能：单轴连续运动
```

```
//!          让指定轴加速到指定的运行速度后，连续运行。
```

```
//!参数：
```

```
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
```

```
//!      dir: 指定运动的方向，其中 0 表示负方向，1 表示正方向
```

```
//!返回值：
```

```
//!      0 表示成功
```

```
//!      1 表示方向参数错误
```

```
//!      2 表示轴参数错误
```

```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_ymove(u16 axis,u16 dir);
```

```
//!功能：减速停止
```

```
//!          指定轴减速停止。调用此函数后立即减速，到达起始速度后停止
```

```
//!
```

```
//!
```

```
//!参数：
```

```
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
```

```
//!返回值：
```

```
//!      0 表示成功
```

```
//!      1 无意义
```

```
//!      2 表示轴参数错误
```

```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_decel_stop(u16 axis);
```

```
//!功能：立即停止
```

```
//!          指定轴立即停止。调用此函数后立即停止
```

```
//!
```

```
//!
```

```
//!参数：
```

```
//!      axis: 轴号
```

```
//!返回值：
```

```
//!      0 表示成功
```

```
//!      1 无意义
```



```

//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_sudden_stop(WORD axis);

//!功能：设置原点信号有效电平
//!
//!参数：
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      org_logic: 原点信号的有效电平,
//!                  0—低电平有效
//!                  1—高电平有效
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示org_logic无效
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_HOME_PIN_logic(u16 axis,u16
org_logic);

//!功能：设定回原点模式
//!      提供了多种不同的回原点模式，实现精确定位到原点的方案，
//!      通过调用此函数便可以选择其中一种模式。
//!参数：
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      home_dir 回零方向， 1 正向, 2:负向
//!      vel 回零速度 (这个不起作用) pps
//!      mode 回原点的信号模式
//!          1 - 一次回零
//!          2 - 二次回零
//!          3 - 一次回零加回找 (不支持)
//!          10 - 以 EZ 作为原点进行一次回零
//!          11 - 以 EZ 作为原点进行一次回零，碰到限位后自动反找。
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示home_dir,mode无效
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_config_home_mode(u16 axis,u16 home_dir,
U32 vel, u16 mode);

//!功能：回原点
//!
//!参数：
//!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值：
//!      0 表示成功
```



```
//!      1 无意义
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_home_move(u16 axis);

//!功能：二轴直线插补
//!      让指定的两轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，
作相对位移运动，
//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
当前位置
//!的差值决定。
//!参数：
//!      axis1, 2: 第一、二轴轴号
//!      Dist1, Dist2: 第一、二轴距离
//!      posi_mode: 位置模式，（不起作用，只能实现绝对位移）
//!      0—相对位移
//!      1—绝对位移
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示posi_mode错误
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line2(u16 axis1,int Dist1,u16 axis2,int
Dist2,u16 posi_mode);

//!功能：指定任意三轴做直线插补运动
//!      让指定的三轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，
作相对位移运动，
//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
当前位置
//!的差值决定。
//!参数：
//!      axis 轴号列表的指针
//!      Dist1 指定 axis[0]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      Dist2 指定 axis[1]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      Dist3 指定 axis[2]轴的位移值，单位：脉冲数
//!      posi_mode 位移模式设定：0 表示相对位移，1 表示绝对位移
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示posi_mode错误
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line3(u16 *axis,int Dist1,int Dist2,int
Dist3,u16 posi_mode);
```

```
//!功能：指定任意四轴做直线插补运动
```



```

/*!      让指定的四轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，
作相对位移运动，
/*!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与
当前位置
/*!的差值决定。
/*!参数：
/*!      Dist1 指定 axis[0]轴的位移值，单位：脉冲数
/*!      Dist2 指定 axis[1]轴的位移值，单位：脉冲数
/*!      Dist3 指定 axis[2]轴的位移值，单位：脉冲数
/*!      posi_mode 位移模式设定：0 表示相对位移，1 表示绝对位移
/*!返回值：
/*!      0 表示成功
/*!      1 表示posi_mode错误
/*!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line4(int Dist1, int Dist2, int Dist3, int
Dist4,u16 posi_mode);

```

```

/*!功能：读取指定轴有关运动信号的状态，包含指定轴的专用 I/O 状态
/*!
/*!参数：
/*!      axis: 轴号
/*!返回值：


| 位号   | 信号名称  | 描述                           |
|------|-------|------------------------------|
| 0    | ALM   | ALM 信号 有效为1                  |
| 1    | EL+   | EL+信号 有效为1                   |
| 2    | EL-   | EL-信号 有效为1                   |
| 3    | EMG   | EMG 信号 有效为1                  |
| 4    | HOME  | Home 信号 有效为1                 |
| 5    | SD    | 减速信号 有效为1                    |
| 6    | SL+   | 软限位信号，最大值（目前不支持此状态）          |
| 7    | SL-   | 软限位信号，最小值（目前不支持此状态）          |
| 8~15 | P0~P7 | 每轴的8个IO，输入电平状态，0--低电平，1--高电平 |
| 其它位  |       | 保留                           |


```

```

EXTERN_C unsigned short STDCALLDEF C45CE_axis_io_status(u16 axis);

```

```

/*!功能：调试的时候用，获取运动部分底层细节状态信息
/*!
/*!参数：
/*!      axis: 轴号

```

```

EXTERN_C unsigned short STDCALLDEF C45CE_Get_DebugStatus(WORD

```



```
axis,UINT32 *statusArr);
//!功能：读取指定轴的指令脉冲位置
//!
//!参数：
//!     axis: 轴号
//!返回值：指定运动轴的命令脉冲数，单位：脉冲
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_get_position(u16 axis);

//!功能：设定指定轴的指令脉冲位置
//!
//!参数：
//!     axis: 轴号
//!     current_position: 设定位置
//!返回值：指定运动轴的命令脉冲数，单位：脉冲
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_set_position(u16 axis,long
current_position);
//!功能：二轴相对位置插补
//!     让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数：
//!     参数： axis: 轴号列表
//!             rel_pos: 目标位置列表（指定圆弧终点）
//!             rel_cen: 圆心位置列表
//!             arc_dir: 圆弧方向，
//!                     0—顺时针
//!                     1—逆时针
//!返回值：
//!     0 表示成功
//!     1 表示arc_dir错误
//!     2 表示轴参数错误
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_rel_arc_move(u16 *axis,long
*rel_pos,long *rel_cen, u16 arc_dir);

//!功能：打开缓冲区
```




```
//!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数:
//!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 表示错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_open_list(int buffnum);

//!功能: 关闭缓冲区
//!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数:
//!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 表示错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_close_list(int buffnum);

//!功能: 开始执行缓冲区
//!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
//!参数:
//!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 表示错误
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_start_list(int buffnum);

//!功能: 缓冲区连续直线插补函数
//!
```



```
//!参数:
//!    axisNum 轴数
//!    piaxisList 轴号列表,
//!    pPosList 位置列表
//!    posi_mode 0 - 相对, 1-绝对位置模式
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示缓冲区未打开
//!    2 表示错误
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_lines (u16 axisNum, u16
*piaxisListw, long *pPosList, u16 posi_mode);
```

```
//!功能: 连续插补中减速停止
```

```
//!
//!参数:
//!    参数: buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示错误
//!    2 表示错误
```

```
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_decel_stop_list (int
buffnum);
```

```
//!功能: 连续插补中立即停止
```

```
//!
//!参数:
//!    参数: buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示错误
//!    2 表示错误
```

```
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_sudden_stop_list(int
buffnum);
```

```
//!功能: 设置间隙补偿值
```



```
//! 反向间隙补偿速度 由速度设置的最后一个参数指定
C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel, double acc, double dec,UINT32
BacklashSpeed=500)
//!
//!
//!
//!参数:
//! 参数: axis: 轴号 (取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴)
//! 参数: backlash: 间隙补偿值, 单位: 脉冲 取值范围 (0~4095)
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示错误
//!      2 axis 参数输入不正确
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_set_backlash(u16 axis, UINT32
backlash);
```

```
//!功能: 置位指定卡的指定输出口
//!
//!参数:
//! 参数: bitno: 输出口位号 (1~16)
//! 参数: on_off: 输出电平, 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平
//!返回值: 无
```

```
EXTERN_C void C45CE_write_outbit (WORD bitno,WORD on_off);
```

```
//!功能: 读取指定卡的指定输入口
//!
//!参数:
//! 参数: bitno: 输入口位号 (1~16)
//! 参数: on_off: 输出电平, 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平
//!返回值: 0 表示低电平; 1 表示高电平
```

```
EXTERN_C int C45CE_read_inbit(WORD bitno) ;
```

```
//!功能: 启动指定轴的手轮脉冲运动
//!参数: axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 表示指定轴停止运行
```



```
//!      2 表示轴参数错误
```

```
EXTERN_C int C45CE_handwheel_move(WORD axis);
```

```
//!功能：设置编码器反馈输入模式函数，同时允许EA/EB输入
```

```
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA, EB  
输入的脉冲（如
```

```
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
```

```
//!可以配置两种模式的脉冲输入：（1）非 A/B 相（脉冲+方向模式）；（2）  
AB相输入模式
```

```
//!参数：axis：轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
```

```
//!      mode：编码器反馈输入模式
```

```
//!      0   1 倍 A/B 相脉冲信号
```

```
//!      1   2 倍 A/B 相脉冲信号
```

```
//!      2   4 倍 A/B 相脉冲信号
```

```
//!      3   非 A/B 相, 为脉冲+方向
```

```
//!返回值：
```

```
//!      0 表示成功
```

```
//!      1 表示指定轴停止运行
```

```
//!      2 表示轴参数错误
```

```
EXTERN_C void C45CE_counter_config(WORD axis, WORD mode);
```

```
//!功能：读取编码器反馈的脉冲计数值。范围：28 位有符号数。
```

```
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA, EB  
输入的脉冲（如
```

```
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
```

```
//!参数：axis：轴号
```

```
//!返回值：编码器的计数值
```

```
EXTERN_C int C45CE_get_encoder(WORD axis);
```

```
//!功能：设置编码器的脉冲计数值。范围：28 位有符号数。
```

```
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA, EB  
输入的脉冲（如
```

```
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
```

```
//!参数：axis：轴号
```

```
//!      encoder_value：编码器脉冲计数的设定值。
```

```
//!返回值：无
```

```
EXTERN_C void C45CE_set_encoder (WORD axis, long encoder_value);
```

```
//!功能：二轴直线插补2
```



```

//! 为了同时进行2个二轴直线插补增加
//!让指定的两轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，作相对位移运动，
//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与当前位置
//!的差值决定。
//!参数：
//! axis1, 2: 第一、二轴轴号
//! Dist1, Dist2: 第一、二轴距离
//! posi_mode: 位置模式，（不起作用，只能实现绝对位移）
//! 0—相对位移
//! 1—绝对位移
//!返回值：
//! 0 表示成功
//! 1 表示posi_mode错误
//! 2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_Bline2(WORD axis1,long Dist1,WORD axis2,long Dist2,WORD posi_mode);

```

```

// ARM的4个IO输出设置 ， number:0~3 , value:0/1

```

```

EXTERN_C BOOL C45CE_set_AGPIO (int number, int value);

```

五.二次开发 DEMO 介绍



如图为二次开发 DLL 库的 demo 程序界面，可以设置启动速度，加速度等等参数后，进行 X,Y,Z,U 四个轴的运动测试，包括直线插拔，圆弧插拔等等。

